

Technical *Info*

Montagehinweis für den Zahnriemenkit CT 957 K1 – WP4: z.B. Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4- /1,6- 16V

Fehlerbild:

Der Zahnriemen weist erheblichen Breitenverlust auf und ist mangels Breite gerissen. (Abb.1)


Abb. 1



Fehlerursache:

Der Zahnriemen hat sich aufgrund einer schief gestellten Spannrolle seitlich abgearbeitet. (Abb.2)
Beim Spannvorgang ist der Einstellexzenter **nicht** gegen den Uhrzeigersinn gedreht worden.

Abb.2

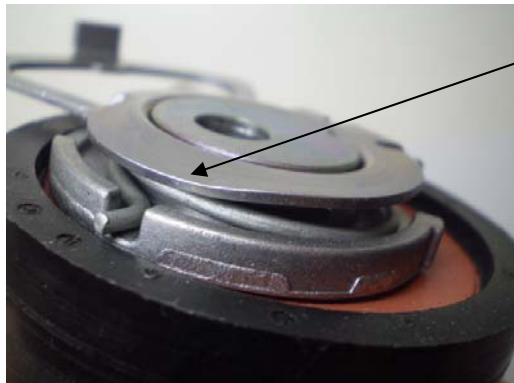

Fehlerbehebung:

Bei der Installation der Spannrolle ist das ordnungsgemäße Einhängen des Gegenhalters im Kernlochdeckel sicherzustellen und die Drehrichtung beim Spannen einzuhalten.
(Abb.3)

Abb.3

