

febi 30816



Passend für:
VW Touareg, Multivan T5,
Transporter T5 (2.5 TDI & 5.0 TDI)

Vergl. Nr. 070 903 201 E S1



DE

GENERATORFREILAUF MIT KUPPLUNG

1



PROBLEM

Starke Vibrationen und ungewöhnlich laute Geräusche im Nebentriebbereich können Anzeichen eines Risses der Generatorkupplung sein.

URSACHE

Die Generatorkupplung überträgt das Drehmoment an Lichtmaschine und Klimakompressor, um Vibrationen zwischen den beiden verbundenen Wellen zu dämpfen. Fluchtung und Wechselintervalle spielen hier eine entscheidende Rolle. Beim Wechsel des Generatorfreilaufs und der Generatorkupplung sollte daher auch der Generator, bzw. der Klimakompressor ausgebaut werden. Der Generator ist zusammen mit einem Halter eingebaut. Werden beide Komponenten getrennt, stimmt nach dem Einbau die Grundausrichtung des Generators nicht mehr. Das hat zu Folge, dass die Fluchtung nicht mehr korrekt ist und die Generatorkupplung abreißen kann (siehe Bild 1). Allerdings kann auch ein defekter Generatorfreilauf die Schadensursache sein. Durch ihn wird die Generatorkupplung überlastet, was ebenfalls zu deren Abriss führen kann.

LÖSUNG

Da der Generator nicht vom Halter getrennt werden sollte, ist dieser bei Reparaturen komplett mit Halter aus- und einzubauen. febi empfiehlt unbedingt die Wechselintervalle von Generatorfreilauf und -kupplung zu beachten: Bei Fahrzeugen ohne Dieselpartikelfilter (DPF) sollte der Wechsel alle 150.000 km erfolgen, bei solchen mit DPF alle 180.000 km.

2



febi 26958

ACHTUNG

febi rät dazu, beim Wechsel der Generatorkupplung immer auch den Generatorfreilauf zu erneuern. Daher bieten wir die Kupplung samt Riemenscheibe in einem Komplettkit an (febi 30816 / Vergl. Nr. 070 903 201 E S1). Generatorfreilauf (febi 26958 / Vergl. Nr. 070 903 201 E) und Kupplung (febi 30798 / Vergl. Nr. 070 903 327 D) sind einzeln erhältlich.

3



febi 30798

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com