


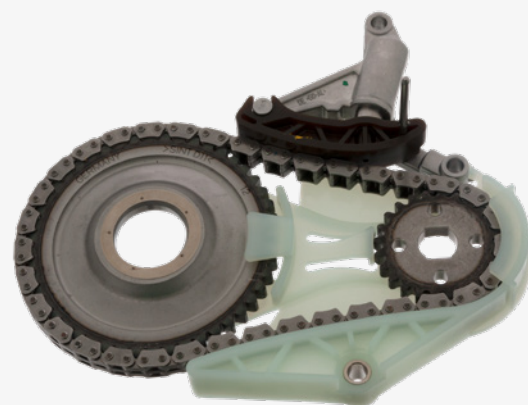

febi 38362, 46140

Passend für:

BMW E84, E89, F10, F25, F30 mit N20 & N26 Motoren



DE

Steuerkettensatz, Kettensatz für Ölpumpe

Problem

Jaulende Geräusche aus dem unteren Motorbereich nahe der Ölpumpe, welche in der Frequenz mit zunehmender Motordrehzahl steigen.

Grund

Verschlossene Kettenräder am Kettentrieb der Ölpumpe.

Lösung

Entfernen Sie die Steuerketten, die Kettenräder, die Gleitschienen und die Kettenspanner am Kettentrieb der Ölpumpe und des Steuertriebs und prüfen Sie diese auf Verschleiß. Ersetzen Sie das verschlossene Modul des Kettentriebs der Ölpumpe (46140) und die Komponenten des Steuertriebs (38362) unter Beachtung der Herstellervorgaben und wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com