

**0016 Technische Service-Information**

**Thema:** Integrierte Wellendichtringe

**Betrifft:** 81-90006-00  
81-90010-00  
81-90016-00  
81-90018-00

**Fabrikat:** Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

**Typ:** diverse

**Motorcode:** diverse

## Integrierter Wellendichtring – Einbauhinweis

Sehr geehrte Kunden,

die Gummierung unterhalb der integrierten Wellendichtringe verfügt über keine Abdichtfunktion [Abb. 2]. Aus diesem Grund ist beim Austausch eine zusätzlich aufgebraute Dichtmasse oder eine entsprechende Ölwanneabdichtung erforderlich.

Die Ölwanne muss beim Austausch der integrierten Wellendichtringe somit immer demontiert und neu abgedichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr VICTOR REINZ Service-Team

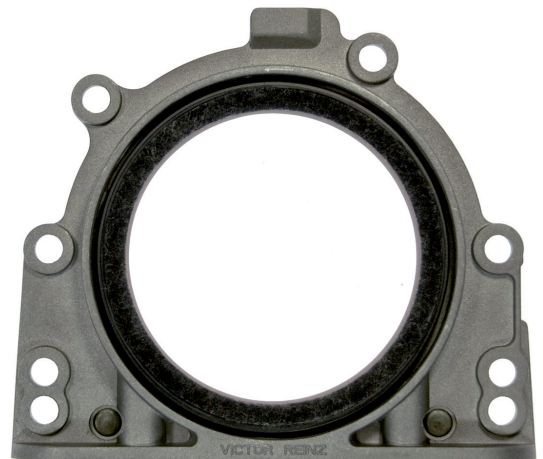


Abbildung 1\_Integrierter Wellendichtring 81-90006-00



Abbildung 2\_Unterseite integrierter Wellendichtring

**VICTOR REINZ – der beste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.**